

MINICADENA KENWOOD

RD-M616


SÍNTOMA

NO ENCIENDE

REPARACIÓN

AVERÍA EN CIRCUITO DEL PRIMARIO.AL MEDIR EN EL CIRCUITO INTEGRADO REGULADOR POWER NO TENÍA ALIMENTACIÓN DE ARRANQUE.

LA CAUSA ERA LA RESISTENCIA R1144 DE 1M5 ABIERTA

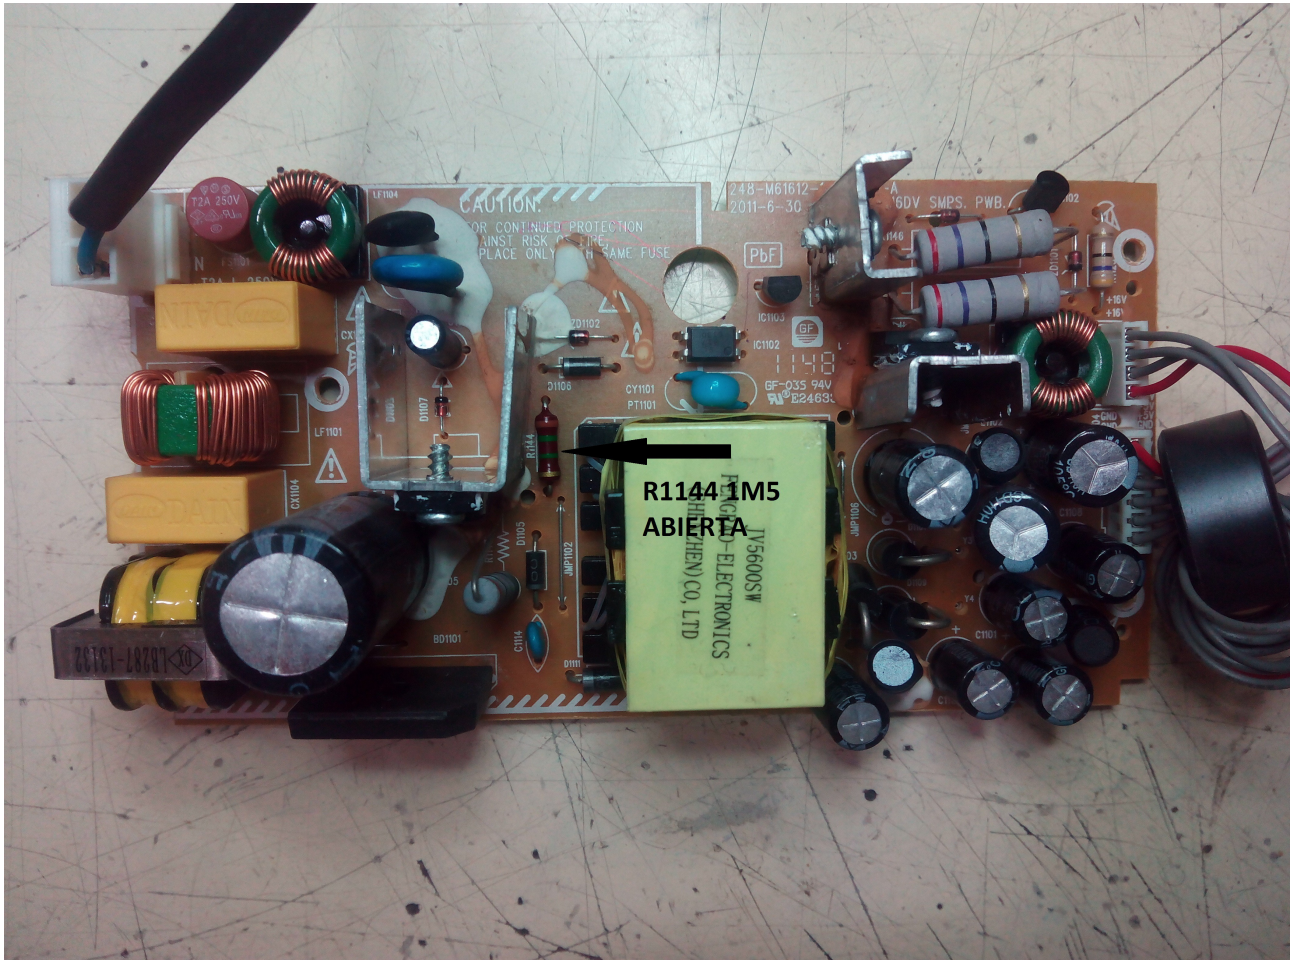

VIDEOSON

JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ