HUMAX LU32-TDR1

SÍNTOMA

IMAGEN INESTABLE O SUFRE ALTERACIONES

EL FALLO SE LOCALIZA EN LA PLACA MAIN
SE PROBÓ SI REACIONABA APLICANDO CALOR UTILIZANDO UN SECADOR
AL APLICAR EN UNA ZONA DETERMINADA EL SÍNTOMA DESAPARECIÓ.
SE PENSÓ EN ALGÚN CONDENSADOR Y PARA LOCALIZARLO SE UTILIZO LA PUNTA DEL SOLDADOR CALENTANDO UNO A UNO EN LA ZONA LOCALIZADA.
AL FINAL AL CALENTAR EL C10 DE 100uF LA IMAGEN SE ESTABILIZABA Y SE VEÍA BIEN.CON UN SPRAY DE FRÍO SE ENFRIABA Y EL FALLO APARECÍA.ESTO ASEGURABA EL FALLO DEL C10.SE SUSTITUYÓ Y EL FALLO YA NO APARECÍA QUEDANDO LA AVERÍA RESUELTA.EN LA FOTO SE MUESTRA EL CONDENSADOR C10.

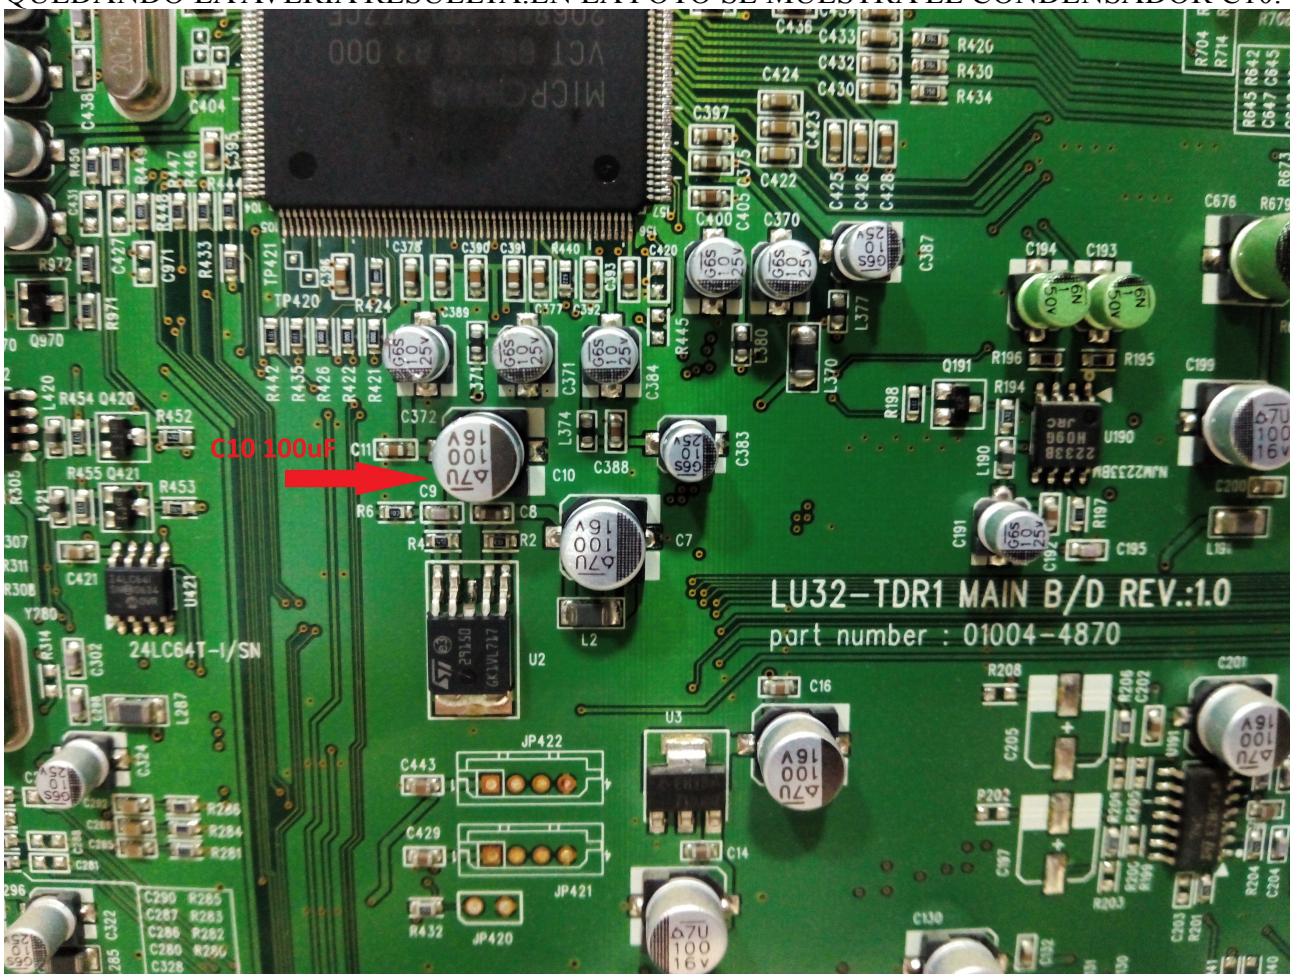

JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ