TV LG
MODELO 32LC56

SÍNTOMA
AL RATO DE FUNCIONAR (15-20 MINUTOS) EMPIEZA A SALIR RAYAS O SE QUEDA OSCURA.SONIDO BIEN

EMPIEZO REVISANDO SI HAY RIZADO EN ALGUNA ALIMENTACIÓN DE LOS IC REGULADORES QUE HAY EN LA PLACA MAIN.AL FINAL ENCUENTRO UN RIZADO SIGNIFICATIVO EN EL C970 DE 100uF/16V.ESTE FILTRA LA ALIMENTACIÓN +,1,8V DEL IC903 SC1565I5M 1,8 (REGULADOR)
ADJUNTO FOTOS DEL RIZADO DEL CONDENSADOR

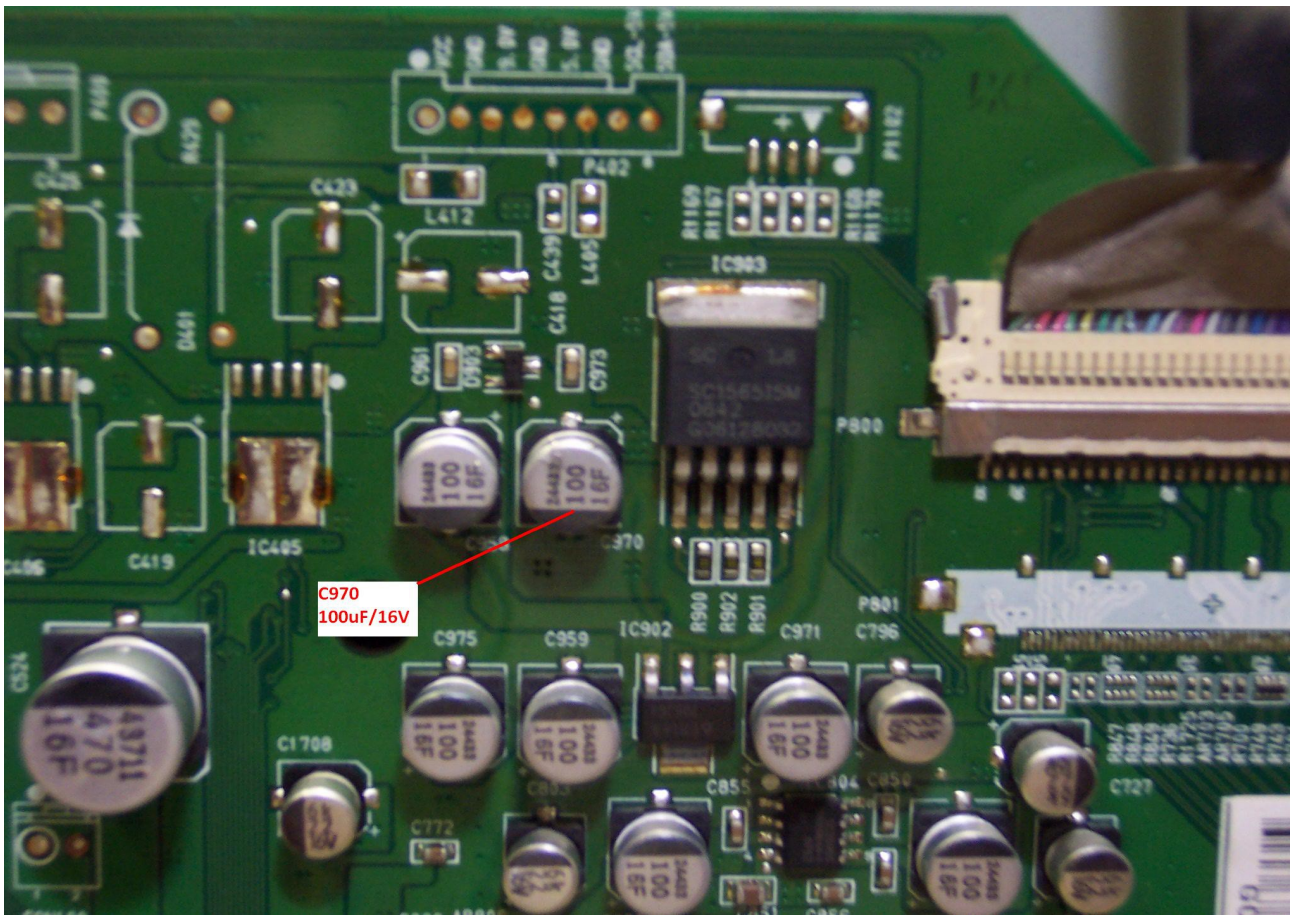
C970
100uF/16V
IC903
IC405
IC902
C419
C423
L412
P402
P800
P801
C975
C959
C971
C796
C1708
C772
C727
R900
R902
R901

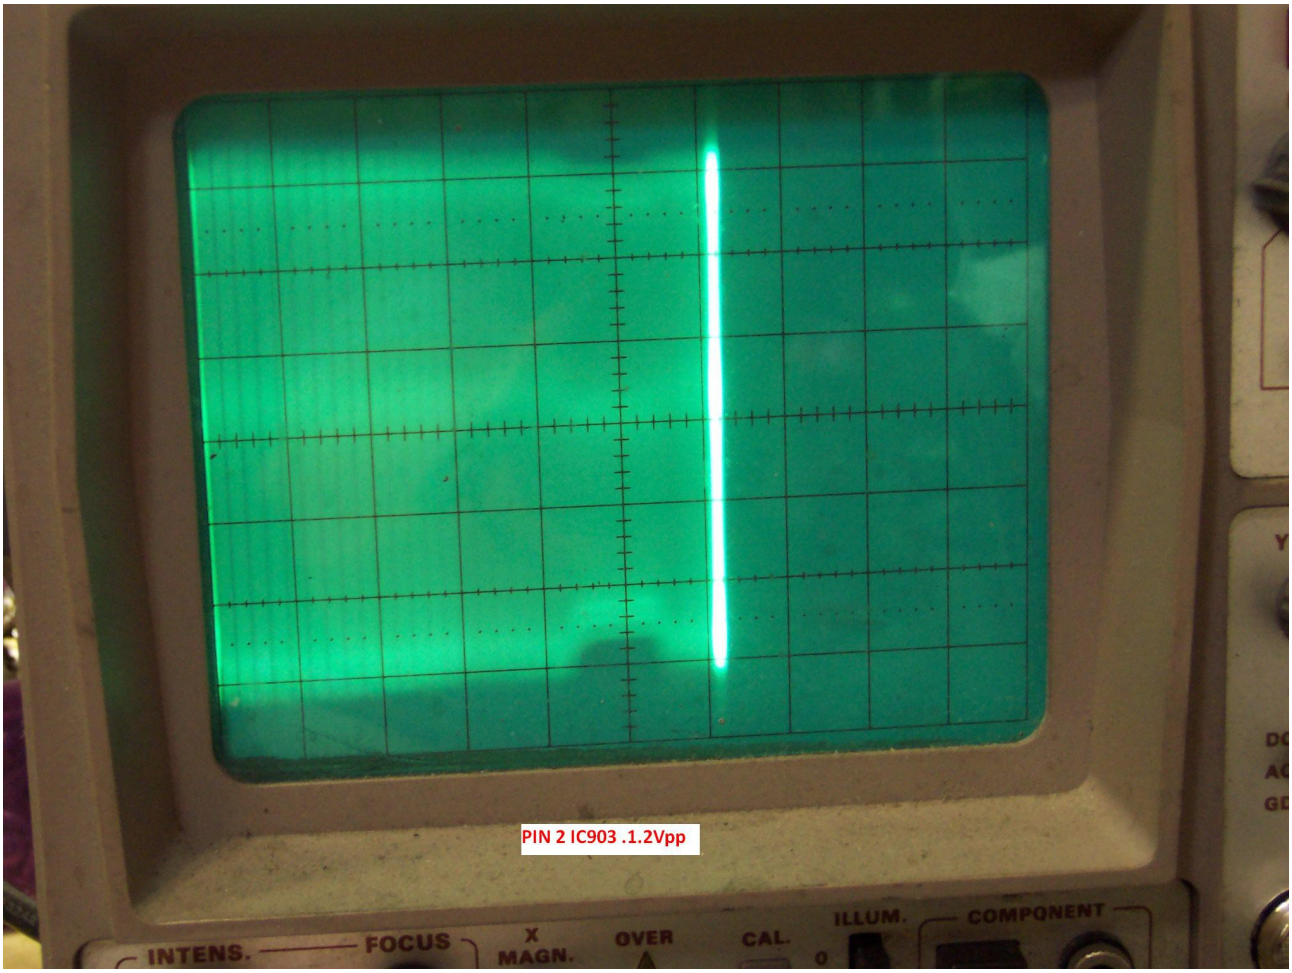
PIN 2 IC903 .1.2Vpp
INTENS.
FOCUS
X MAGN.
OVER
CAL.
ILLUM.
COMPONENT