SAMSUNG MONITOR M203WA-BZ

NO ENCIENDE
FALLO EN PLAC A DE ALIMENTACIÓN.ENCUENTRO DESCAPACITADO EL C103 DE 33uF/25.TAMBIÉN CAMBIO EL C106 DE 10uF/25
DESPUÉS,CUANDO YA ENCIENDE SE VE MAL CON INTERFERENCIAS QUE ESUCIAN LA IMAGEN
CON OSCILOSCOPIO VOY REALIZANDO OBSERVACIONES EN LOS DISTINTOS IC REGULADORES Y SUS CONDENSADORES ASOCIADOS.
ENCUENTRO PRINCIPALMENTE MAL LOS CONDENSADORES C950 DE 10uF.C930-C931 AMBOS DE 100uF
LOS CAMBIO Y YA SE VE CORRECTAMENTE

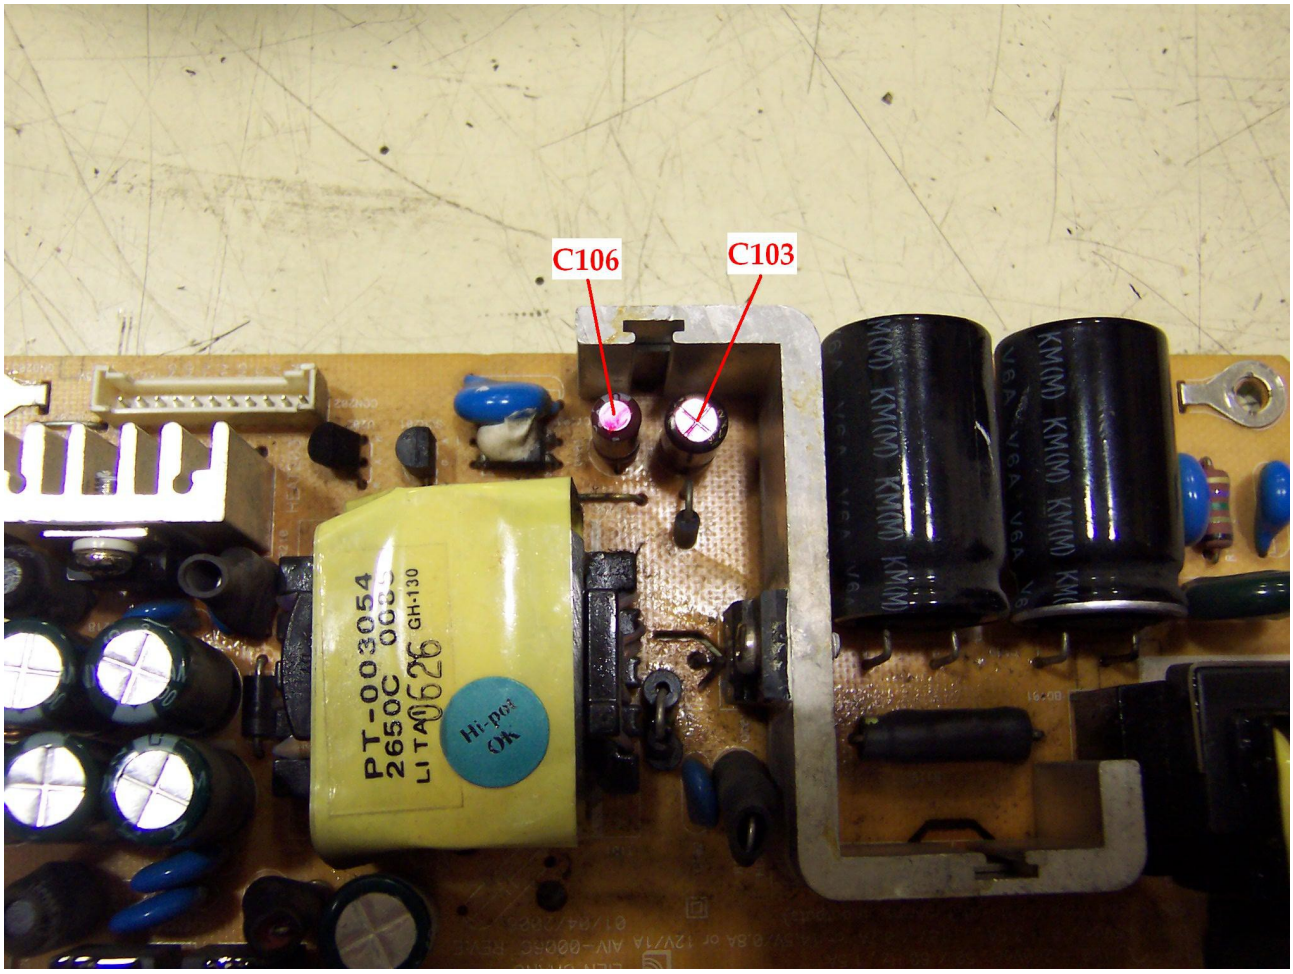

PLACA DE ALIMENTACIÓN

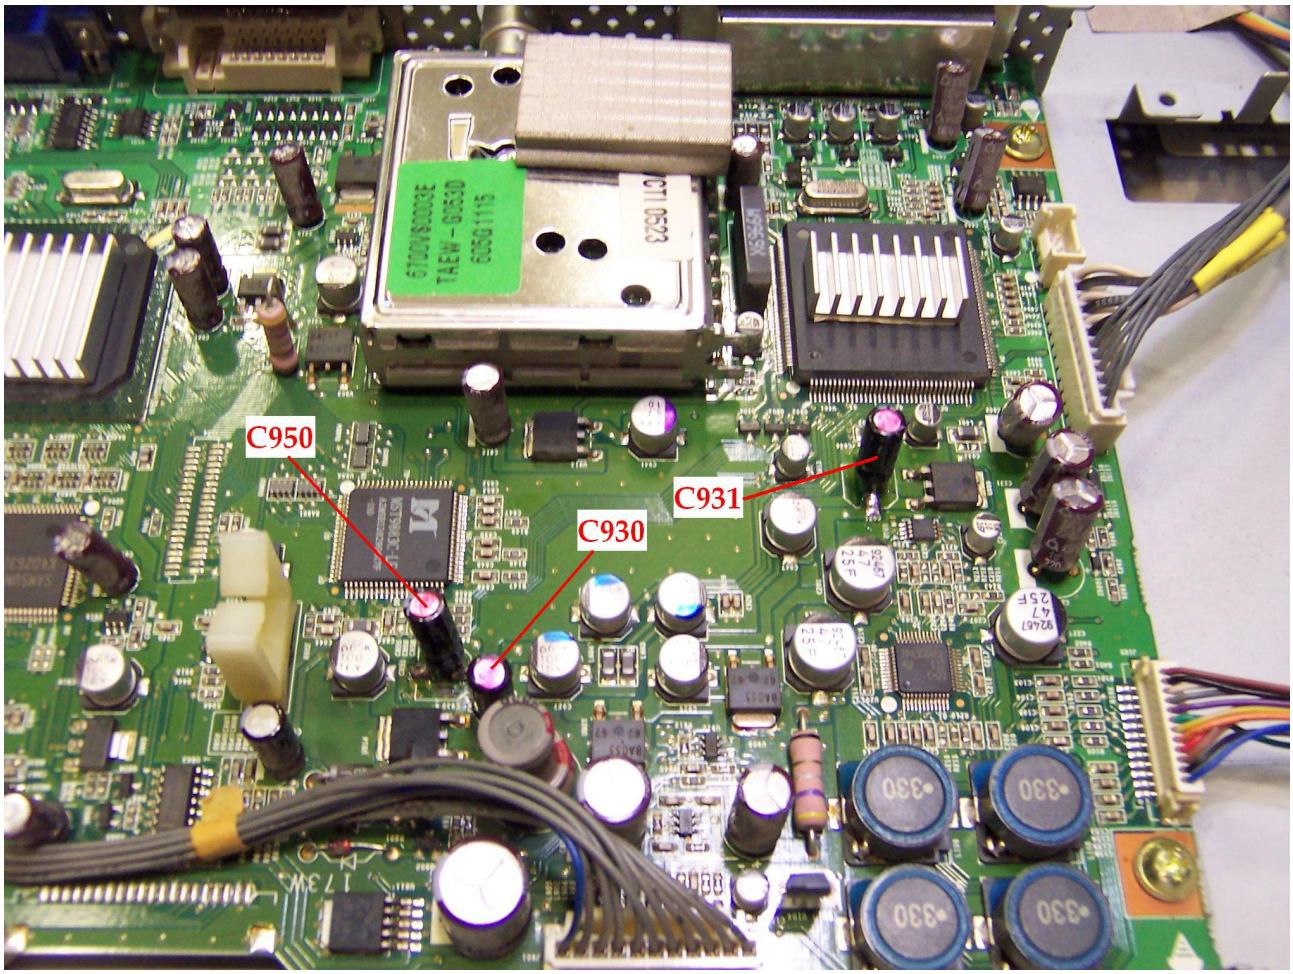

PLACA MAIN FALLO DE IMAGEN

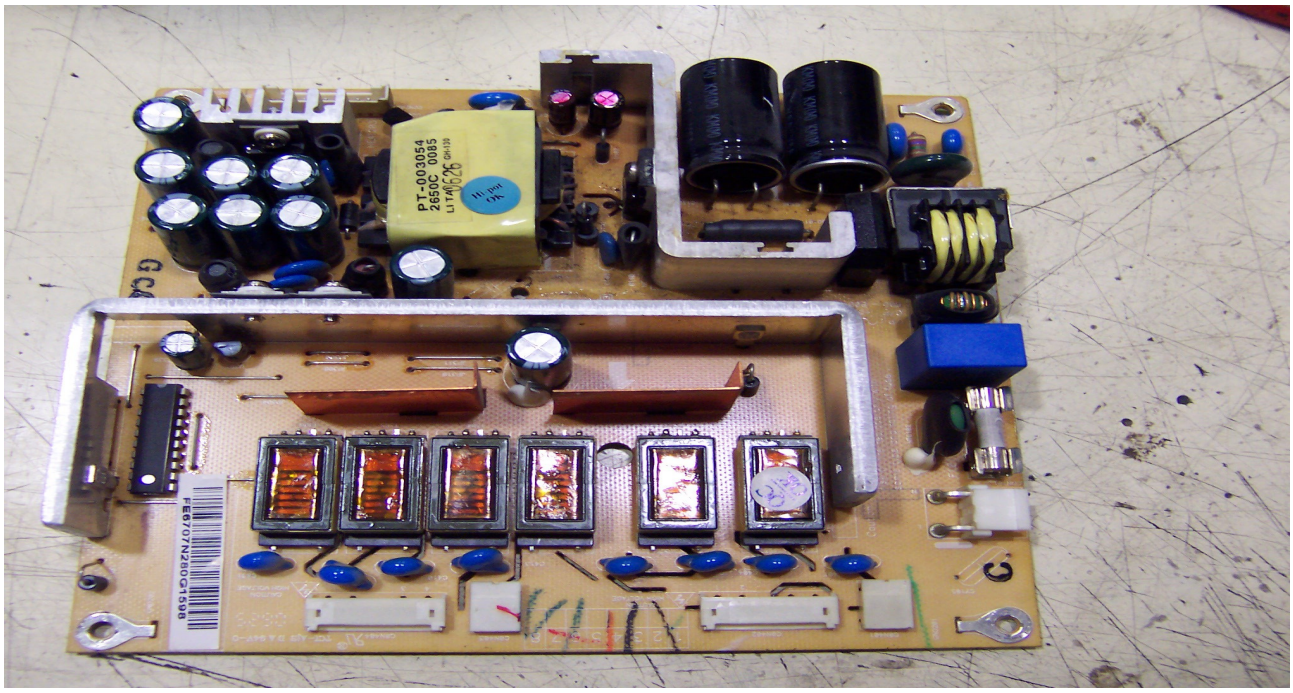

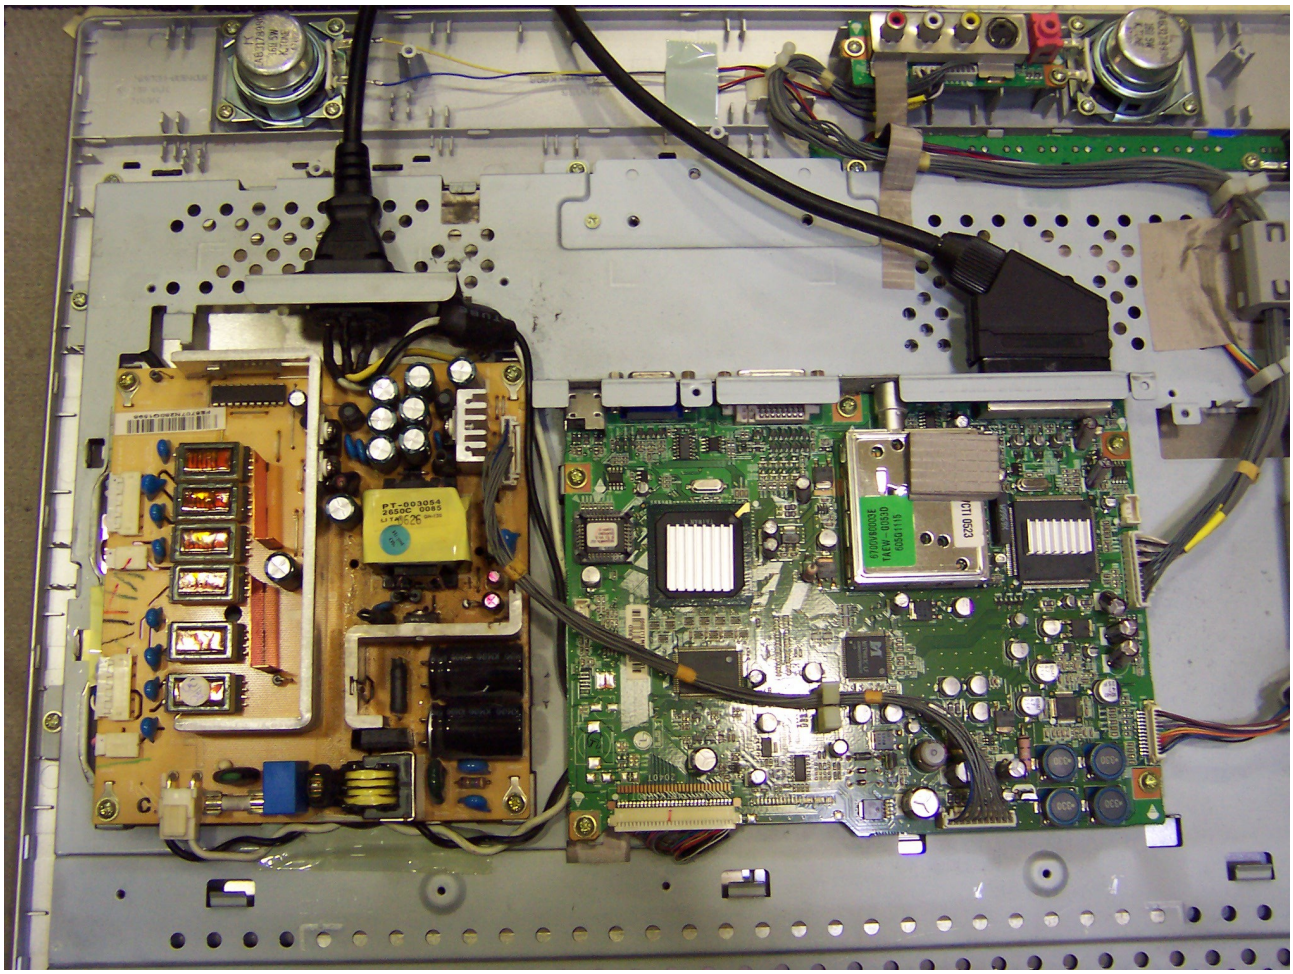
PT-003054
2650C 0085
LITEON
0503-AV-1030
0503111
OCT 0623