SONY COMPACT AV SYSTEM DAV-S500
MODEL HCD-S500

SÍNTOMA:NO ENCIENDE

REPARACIÓN:PROCEDO A REVISAR ALIMENTACIONES EN EL PRIMARIO DE LA PLACA DE ALIMENTACIÓN Y ENCUENTRO LA FALTA DE TENSIÓN EN EL PIN 4 DEL IC901 STRF6676 QUE SEGÚN EL ESQUEMA HA DE SER DE UNOS 19V
TRAS REALIZAR DIVERSAS MECICIONES,ENCUENTRO EL DIODO D906 FUGADO EN AMBOS SENTIDOS
LO SUSTITUYO POR UN BA159 Y YA FUNCIONA CORRECTAMENTE

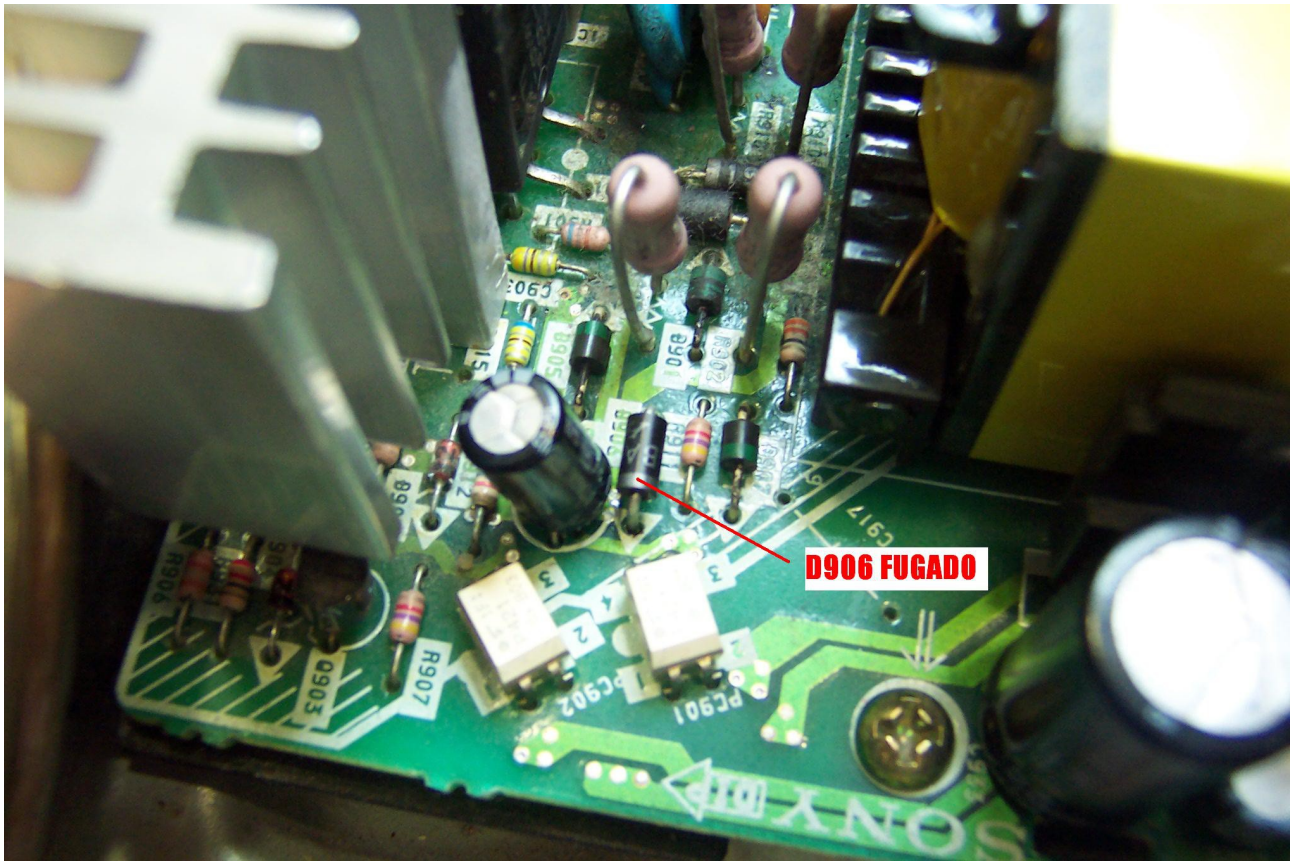

sony_dav-s500_hcd-s500_ver1.3.pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

55 / 101 200% Herramientas Firmar Comentario

Por favor, rellene el siguiente formulario. Puede guardar los datos escritos en este formulario. Resaltar campos existentes

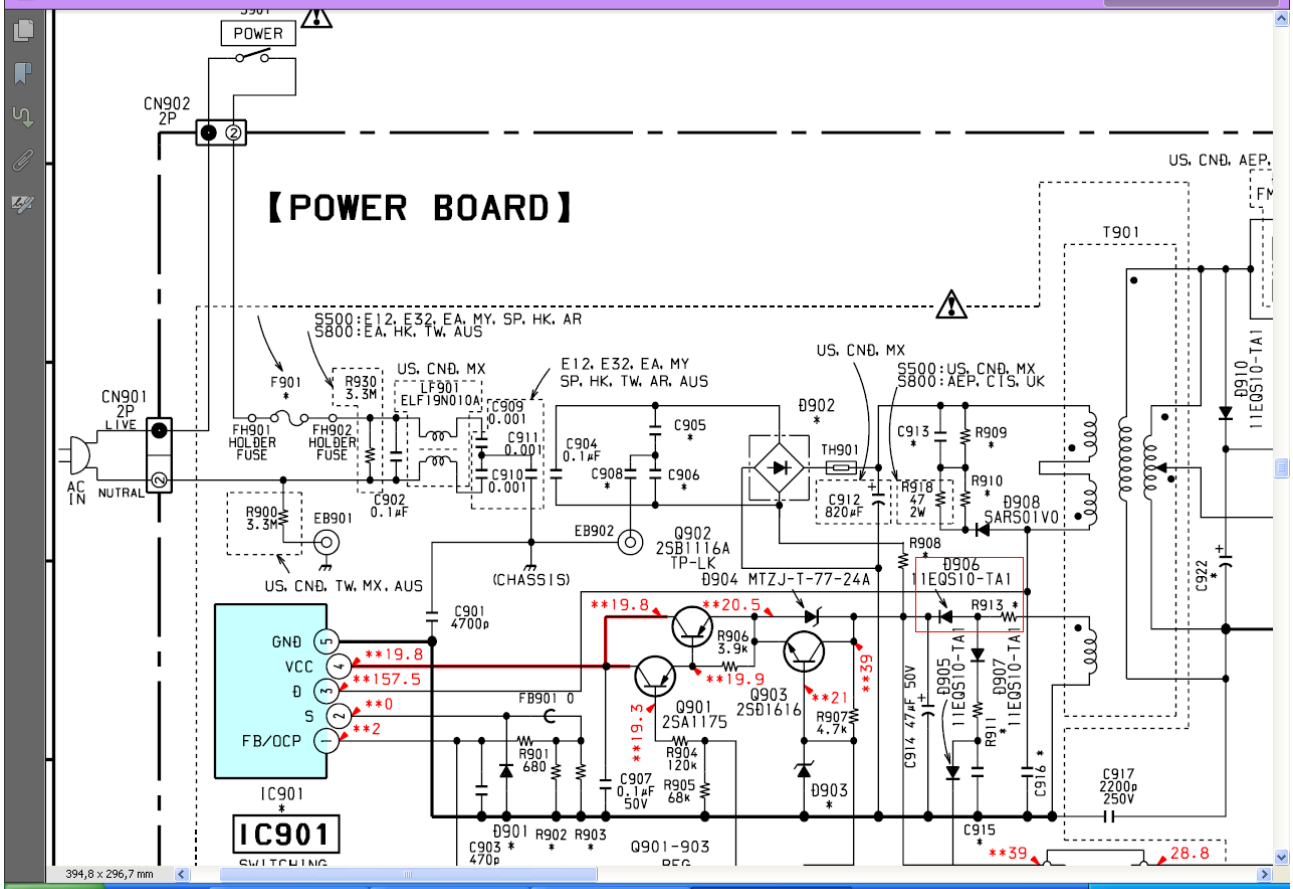

Inicio Asistente para escán... SONY HCD-S500 SONY HCD-S500 002.... sony_dav-s500_hcd-... 17:24

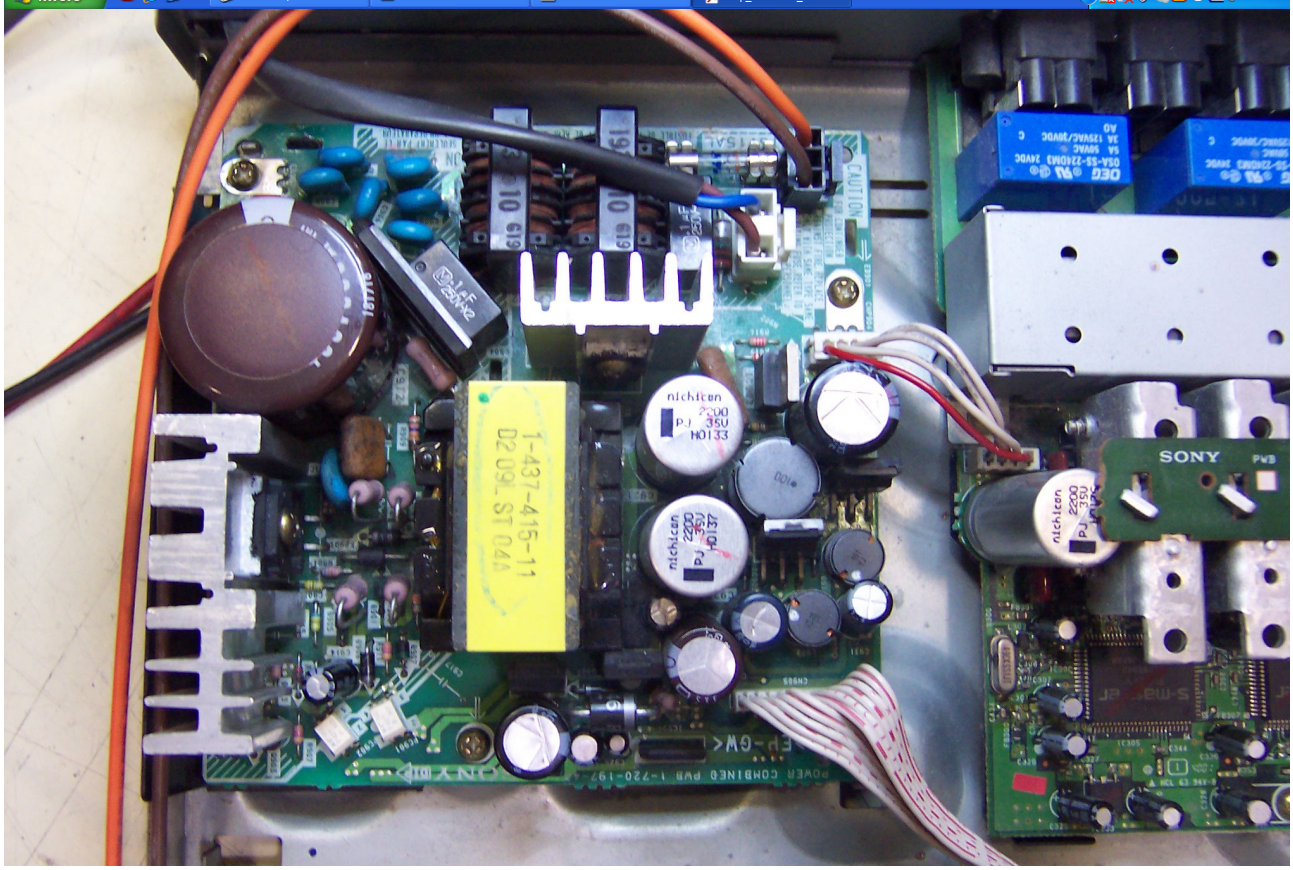

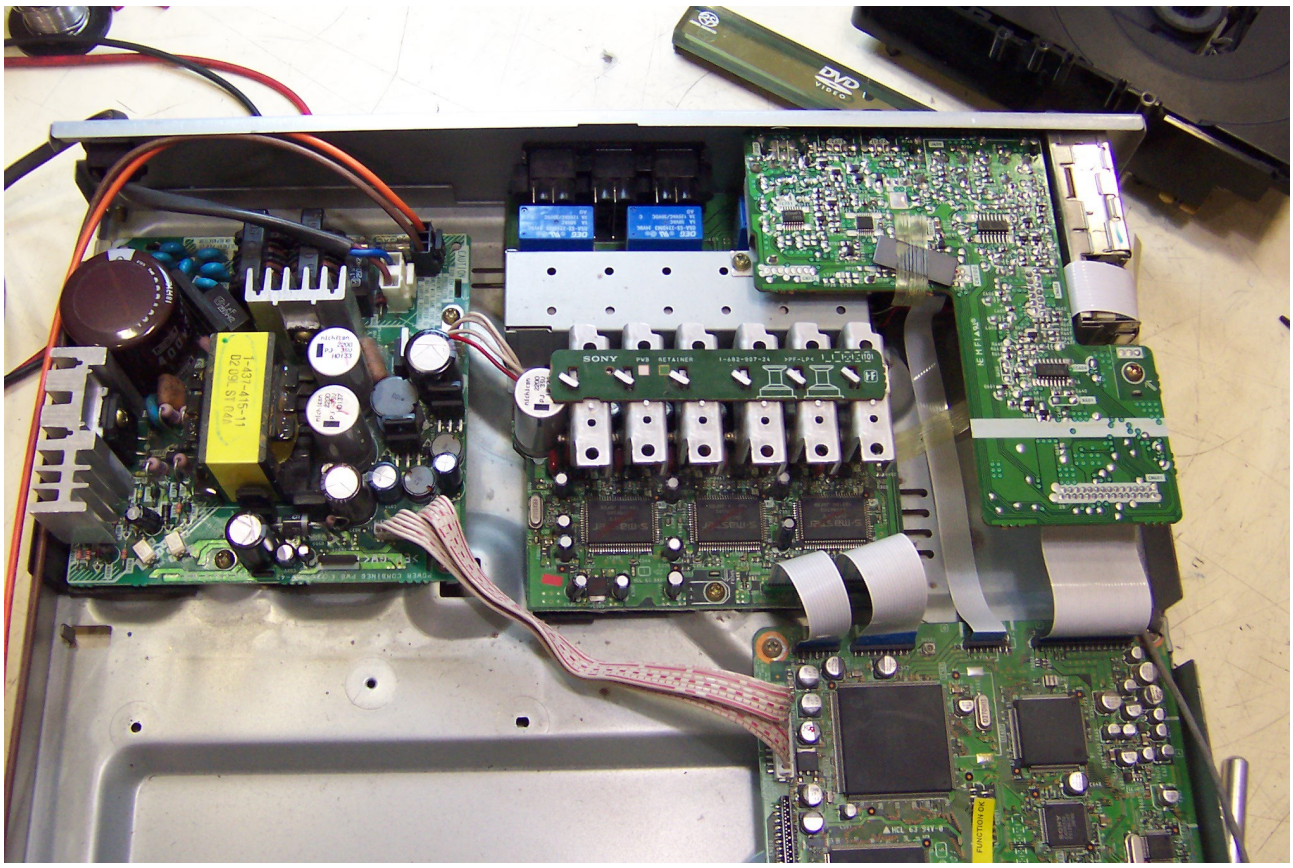

VIDEOSON
JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ